

Technische

Überwachung

Projekt:

BAUTER Gneisenaustasse 91, 10961 Berlin

Bericht Nr.: 84974814_11
Bericht Nr.: 062024/3Seite 1 von 15
Seite 1 von 15

Pflanzenteil:

Teil der Installation:

...

...

Bauteil:

Element:

...

...

Menge:

Menge:

Baustelleninspektionsbericht / Baustelleninspektionsbericht - wie ist vorzugehen?

Inspektionsstelle:

Inspektionseinheit:

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Kunde:

Kunde:

BAUTER Deutschland GmbH

Mariendorfer Damm 147

12107 Berlin, Deutschland

Bestellnummer /

Datum..:

84974814 vom 08.03.2024

Bestellnummer /

Datum :

Hersteller/Ort:

Hersteller/Ort:

Gneisenaustasse 91

10961 Berlin

Bearbeitet von:

Unterstützt von:

K.A.

Zeichnung Nr.:

Zeichnung Nr.:

N/D

Norm/Standard:

Standard/Standard:

Überwachung der Gebäudequalität

Plan zur Überprüfung:

Verifizierungsplan:

Kontrolle der Verarbeitung und der in den
technischen Unterlagen angegebenen
technischen Spezifikationen.

Spezifikation:

Spezifikationen:

Technische Dokumentation der

Beschichtung

BAUTER®: INNEN, AUSSEN, DACH, BODEN,
ORGANISCHE MASSE 3.0

Prüfen:

Kontrolle:



Zum Teil



In vollem Umfang



Stichprobenprüfung, etwa

Zufällig, ungefähr %

%

Das Ergebnis der Überprüfung:

Das Ergebnis der Überprüfung:



erfüllt

erfüllt

Abweichung festgestellt, während
der sehrfication beseitigt,
während der Überprüfung entfernt

Abweichung

en

Abweichung

en

Abweichung
festgestellt, nicht
beseitigt

Abweichungen gefunden, nicht beseitigt

Entscheidung / Maßnahme des Auftraggebers
erforderlich
Entscheidung/Handlung des AuftraggebersIt. Konstrukteur wurde die Abweichung entfernt
nach Angaben des Konstrukteurs - Beseitigung
von Unstimmigkeiten

nicht erfüllt

unerfüllte

Festgestellte Mängel werden an den
Konstrukteur weitergeleitet, siehe Abschnitt 9
- Umfang der ArbeitenWurden Unstimmigkeiten festgestellt, wurde
der Konstrukteur informiert,
siehe Kapitel 9 - Umfang der Arbeiten

Die Überprüfung durch die für die Kontrolle und Überwachung des Projekts zuständige Stelle entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verpflichtung, alle unter diesen Vertrag fallenden Teile, die sich zu einem späteren Zeitpunkt als nicht spezifikations-, zeichnungs- oder vertragskonform erweisen, zu korrigieren oder zu ersetzen.

Die vom Prüfer und vom Projektleiter durchgeführte Kontrolle entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verpflichtung, die Teile, die Gegenstand des Auftrags sind und die zu einem späteren Zeitpunkt nicht mit den Spezifikationen, den Zeichnungen oder dem Auftrag übereinstimmen könnten, zu verbessern.

Ort / Datum des Besuchs:

Ort / Datum der Inspektion:

Zabrze, 2024.03.08 -2024.06.10

Datum des Berichts:

Datum des Berichts:

2024.06.11

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Unterschrift/Unterschrift:

 TÜVRheinland®
Grzegorz Narwojsz
M.Sc.Eng. Grzegorz Narwojsz
TÜV Inspector

BQS-Qualitätsbericht TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Baubegleitende Qualitätskontrolle - Wie man vorgeht

BQS-Zertifizierung - Building Quality Supervision - der Korrektheit der BAUTER® INSIDE, OUTSIDE Beschichtung, ROOF, FLOOR, ORGANIC MASS 3.0. Standort Gneisenaustraße 91, 10961 Berlin.

Integraler Bestandteil dieser Studie sind die Berichte:

84974814_11062024/1 zur Definition des bestehenden Zustands

84974814_11062024/2 zur Technologie.

1. Verfahrensdokumentation

Die technischen Unterlagen für die Bearbeitung der Aufgabe wurden elektronisch zur Verfügung gestellt und enthalten eine Liste von Anforderungen und technischen Empfehlungen für jedes Produkt, die aus den technischen Datenblättern der Produkte abgeleitet wurden.

Zu den wesentlichen Informationen gehören:

- Vorbereitung des Untergrunds für die Anwendung
- Anwendungsmethode
- Reinigung der Werkzeuge
- zusätzliche Leistungsinformationen
- Lagerungsvorschriften, einschließlich der Empfindlichkeit gegenüber niedrigen Temperaturen und der Lagerfähigkeit

2. Verarbeitungshinweise für Wärmedämmbeschichtungen im System BAUTER® OUTSIDE

Das Handbuch enthält detaillierte Informationen und die Anforderungen des Herstellers für die korrekte Anwendung von Beschichtungen

Wärmedämmung im System BAUTER® OUTSIDE mit einem Hybridgerät. Der Umfang umfasst:

- Vorbereitung des Untergrundes für die Wärmedämmung mit dem BAUTER® OUTSIDE-System
- Überprüfung der äußeren Bedingungen vor Arbeitsbeginn
- Vorbereitung des Produkts für die Anwendung
- Anwendung der Wärmedämmschicht BAUTER® OUTSIDE

3. Hornet Hybrid-Aggregat Handbuch

Anleitung zum Auftragen von Wärmedämmschichten mit dem BAUTER®-System unter Verwendung des Hornet Individual Hybridgeräts.

Das Handbuch enthält Anweisungen zur Verwendung des Sprühgeräts und Empfehlungen zur Sicherstellung der richtigen...

Die Anwendung des BAUTER®-Dämmsystems mit Einzelprodukten. Die Vorbereitung des zu dämmenden Untergrundes liegt in der Verantwortung des Bauherrn. Weist der Untergrund Anzeichen von Pilzbefall und/oder Feuchtigkeit auf, so ist dieser mit der entsprechenden empfohlenen Methode zu entfernen. Der Untergrund darf erst nach Dekontamination und/oder Trocknung mit dem BAUTER®-System gedämmt werden. Der Untergrund ist zu nivellieren, Hohlräume und Risse sind entsprechend dem Bauhandwerk zu

**Überwachung der
Baustelle
Technische
verfüllen
Überwachung**



Technische

Überwachung

Projekt:

BAUTER Gneisenaustrasse 91, 10961 Berlin

Bericht Nr: 84974814_11
Bericht Nr: 062024/3

Seite 3 von 15
Seite 3 von 15

Pflanzenteil:

...

Bauteil:

...

Menge:

Teil der Installation:

...

Element:

...

Menge:

4. Arbeitszeiten.

Die wichtigsten Arbeiten wurden im Berichtszeitraum durchgeführt:

- Beginn der Arbeiten: 26.06.23
- Nachbereitung: 08.11.23
- Fertigstellung: 11.03.24

Aufgrund der Witterungsbedingungen war es notwendig, den Materialbedarf im
Speicherung und Anwendungen.

5. Umsetzung

Die Vorbereitung des Untergrundes für die Dämmung lag in der Verantwortung des Auftraggebers. Der Untergrund wurde vor der Dämmung mit dem BAUTER®-System gründlich entfettet und/oder getrocknet. Falls Schimmel, Mehltau oder Feuchtigkeit vorhanden waren, wurden diese entsprechend der empfohlenen Methode entfernt. Die Oberfläche des Untergrundes wurde geglättet und eventuelle Hohlräume und Risse wurden entsprechend den Anforderungen des Baugewerbes verspachtelt. Bitte beachten Sie, dass eventuelle Unebenheiten und Furchen nach dem Aufbringen der BAUTER® OUTSIDE Systemdämmung sichtbar werden.

Die Inspektion der Arbeiten wurde anhand von Elementen des folgenden Pfads durchgeführt:

- a. Art der Lieferung - Lagerung der zu verwendenden Erzeugnisse
- b. Werkzeuge und Ausrüstung für das Personal
- c. Kompetenzen / Personalschulung
- d. Bestimmung der Temperaturbedingungen
- e. Untergrundvorbereitung und Prüfung der Anwendungsreife
- f. Vorbereitung des Produkts (Beschichtung) für die Anwendung
- g. Anwendung der ersten Schicht
- h. Erste Wärmebildinspektion 1
- i. Überprüfung von möglichen Unregelmäßigkeiten
- j. Anwendung der zweiten Schicht - Intervall 6h
- k. Erste Wärmebildinspektion 2
- l. Sicherung der Werkzeuge und der Einrichtung nach der Arbeit

Die Arbeiten wurden gemäß dem Auftrag, den Unterlagen und den in den Materialblättern enthaltenen Richtlinien ausgeführt. Die Vorbereitung des Untergrunds, das Aufbringen der Wärmedämmbeschichtung und alle anderen Ausführungsschritte wurden nach den vorgegebenen Normen ausgeführt. Jeder Schritt wurde genauestens überprüft, um die höchste Qualität der Ausführung und die Einhaltung der technischen Normen zu gewährleisten. Alle verwendeten Materialien und Arbeitsmethoden entsprachen den technischen Spezifikationen, so dass die Dauerhaftigkeit und Wirksamkeit der durchgeführten Isolierung gewährleistet war.

Ende des Berichts

BILDANHANG



01 02



03



04 05




06 07



08



09

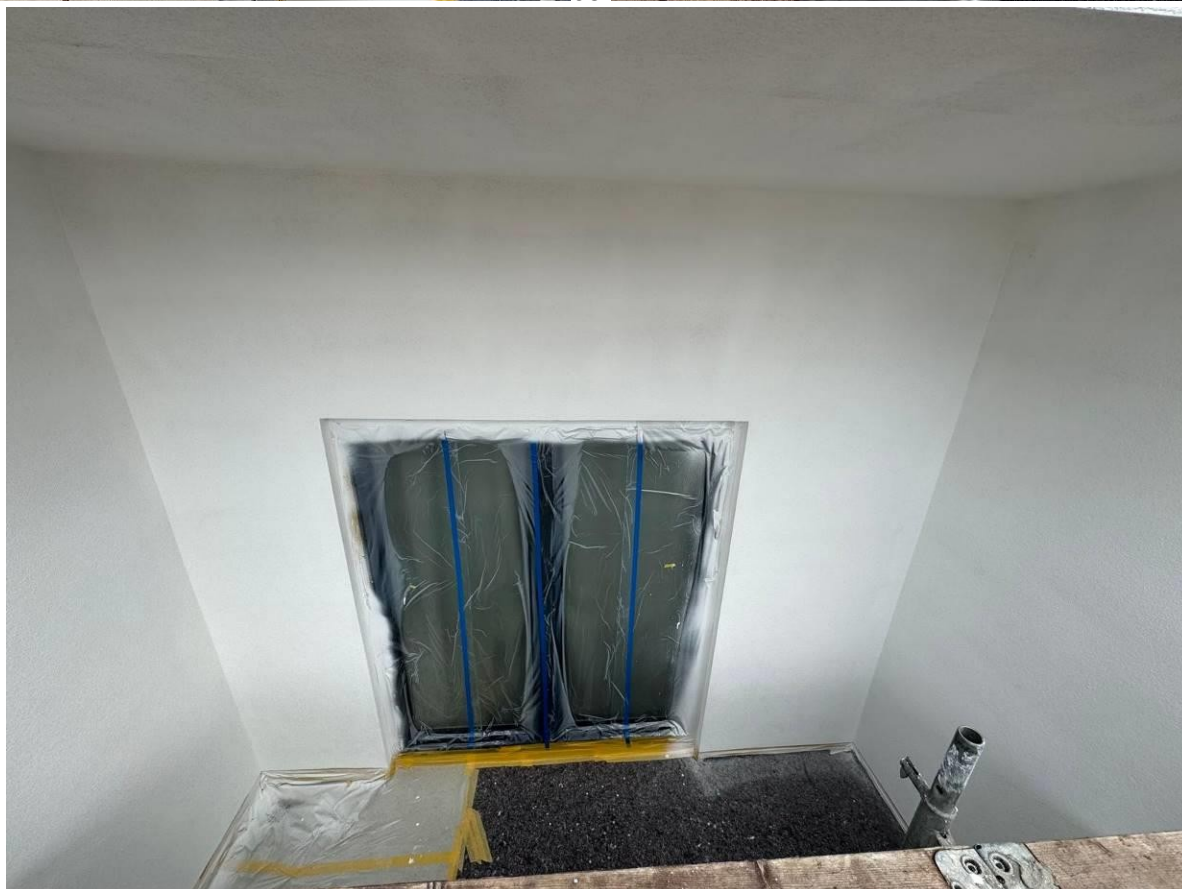


10



11



12

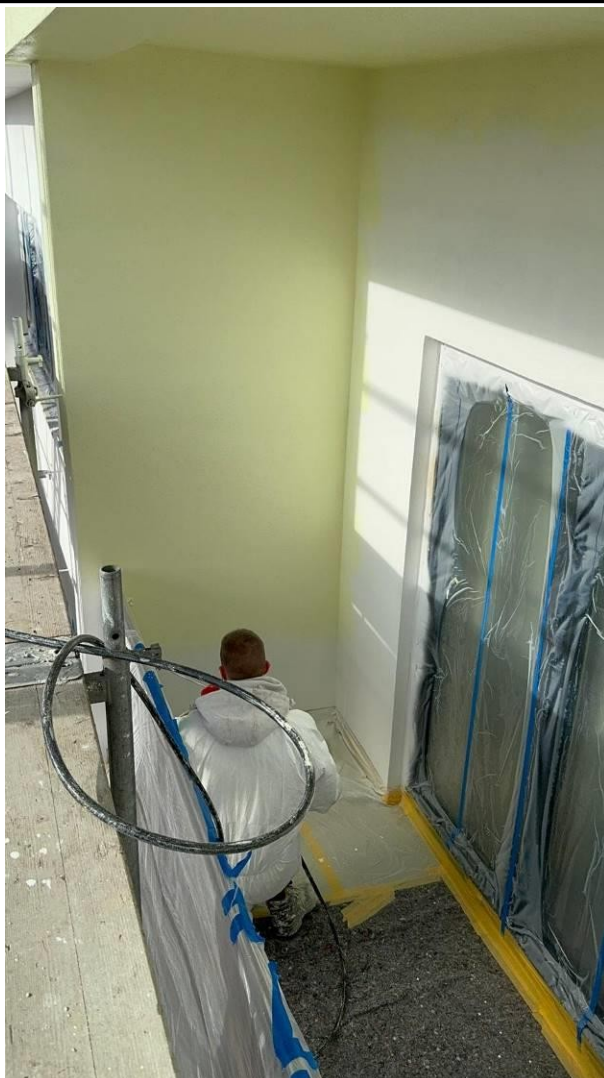

13 14



15




16



17



18

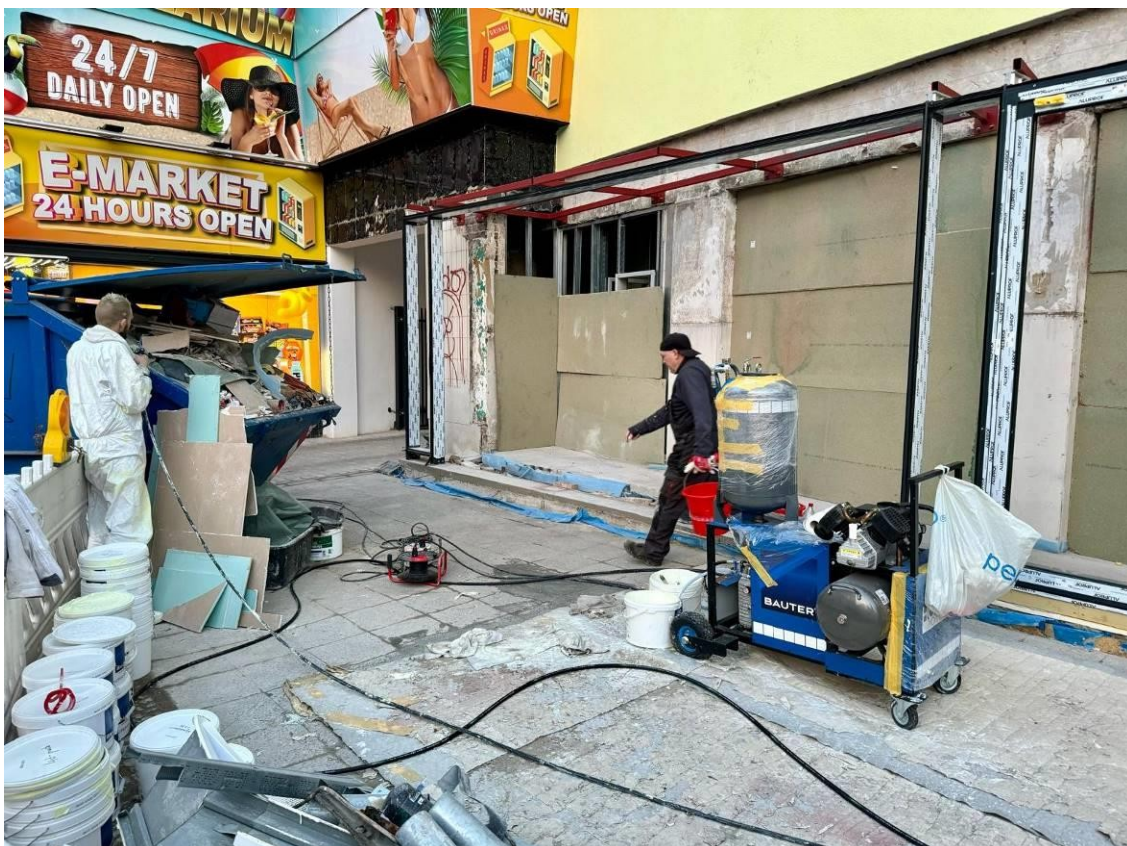

19



20 21



22 23

Technische

Überwachung

Projekt:

BAUTER Gneisenaustrasse 91, 10961 Berlin

Bericht Nr: 84974814_11
Bericht Nr: 062024/3

Seite 12 von 15
Seite 12 von 15

Pflanzenteil:

...

Bauteil:

...

Teil der Installation:

...

Element:


...

Menge:

Menge:



24

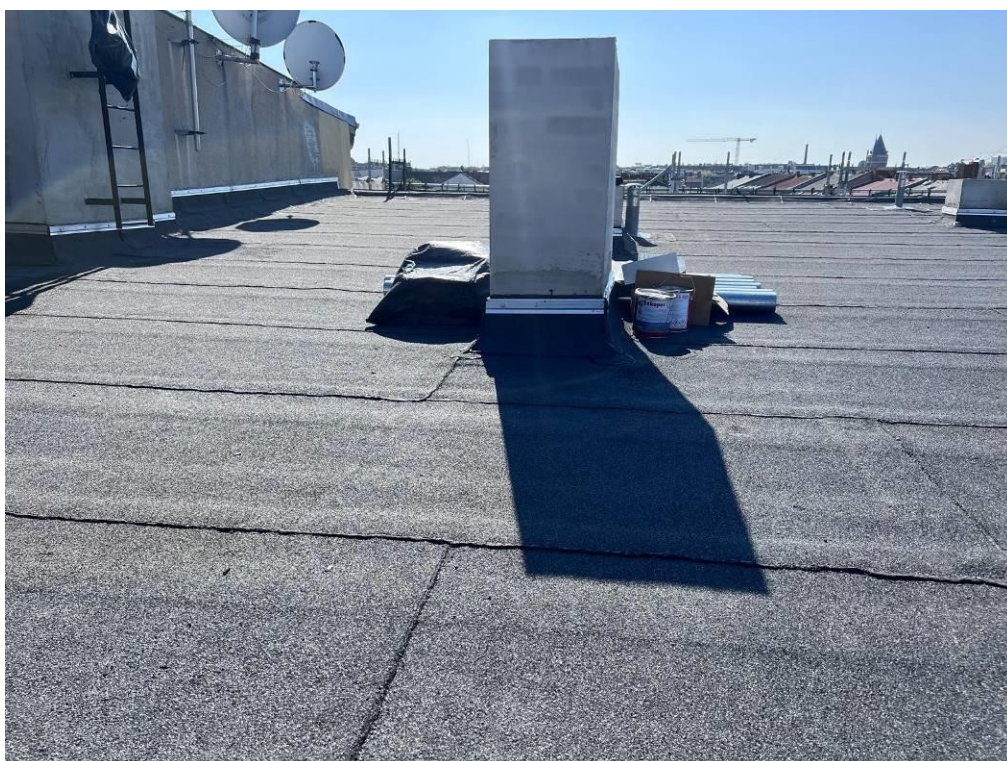

25

Technische

Überwachung

Projekt:

BAUTER Gneisenaustrasse 91, 10961 Berlin

Bericht Nr: 84974814_11
Bericht Nr: 062024/3

Seite 13 von 15
Seite 13 von 15

Pflanzenteil:

...

Bauteil:

...

Teil der Installation:

...

Element:


...

Menge:

Menge:



26

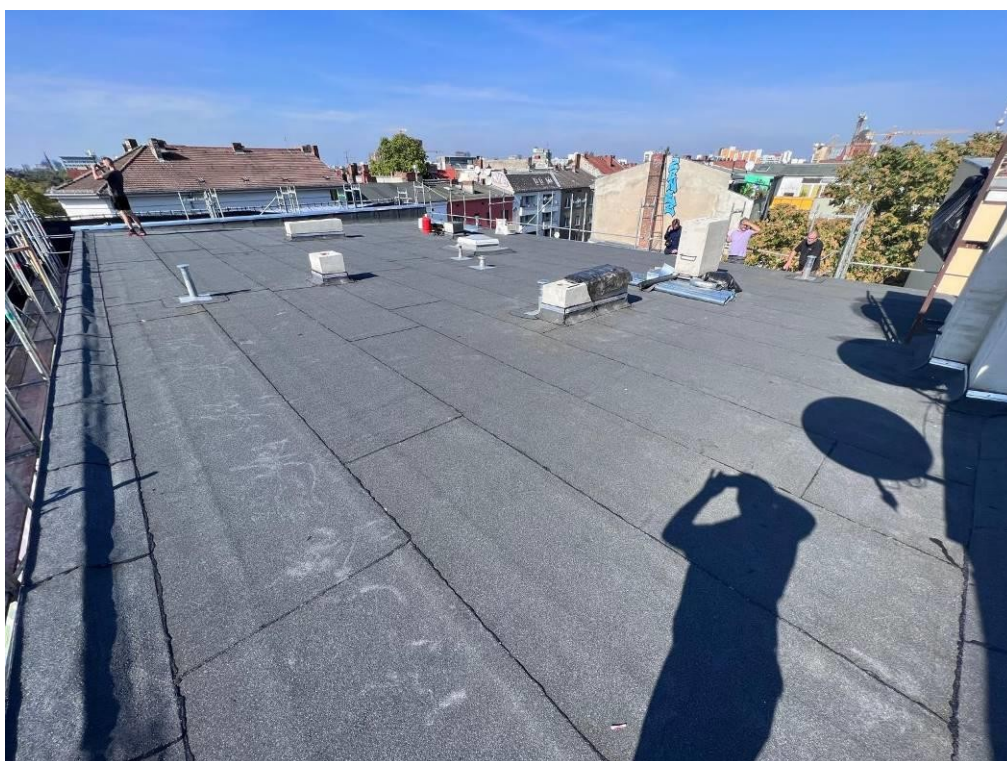

27



28



29



30



31